

Руководство по эксплуатации и обслуживанию

БОРОЗДОДЕЛ



GCM 0130

Содержание:

1. Меры безопасности при подготовке к эксплуатации и во время работы с инструментом	4
2. Область применения, характеристики	5
3. Порядок работы инструмента	7
4. Обслуживание инструмента	9
5. Гарантийные условия	10

1. Меры безопасности



Не соблюдение указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара, тяжелых травм, нанесения значительного ущерба здоровью.

- Ознакомьтесь с назначением, принципом действия, приемами работы и максимальными возможностями вашего электроинструмента.
- Не используйте электроинструмент без защитного кожуха.
- Перед работой тщательно проверьте круг на отсутствие в нем трещин, повреждений или деформаций. Немедленно замените треснувший, поврежденный или деформированный круг.
- Перед тем, как начать использовать бороздодел под нагрузкой, дайте ей поработать на холостых оборотах. Проверьте диск на отсутствие вибраций и биений, которые могут появиться в результате плохой балансировки диска или неправильной его установки.
- При работе с электроинструмент **применяйте средства индивидуальной защиты**: перчатки, спецодежду, маска-респиратор, защитные очки.
- Содержите рабочее место в чистоте. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- Избегайте телесного контакта с заземленными поверхностями с такими как: трубы, холодильники, элементы отопления и другими. Если Ваше тело заземлено, повышается риск поражения электрическим током.
- Никогда не переносите инструмент, удерживая его за шнур электропитания. Не дергайте за шнур с целью вынуть вилку из розетки. Оберегайте шнур от воздействия высоких температур, смазочных материалов и предметов с острыми краями.
- Не тяните шнур для отсоединения вилки от розетки. Оберегайте шнур от нагревания, попадания масла, воды и контакта с острыми предметами. Следите, чтобы питающий кабель находился вне зоны действия инструмента.
- Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.

- **Не позволяйте детям пользоваться электроинструментом, храните в недоступном для детей месте.**
- **Не рекомендуется пользоваться электроинструментом лицам, не ознакомившимся с данной инструкцией.**
- Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды и влаги в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.
- **Руководствуйтесь здравым смыслом.** Не работайте с инструментом, если вы устали, находитесь в состоянии опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов.
- Проверьте, имеются ли видимые повреждения на корпусе инструмента, а также исправность всех деталей и механизмов.
- Если какие-либо части повреждены, их следует отремонтировать или заменить в авторизованном центре обслуживания и ремонта инструмента ALTECO.

2. Область применения, характеристики.

При производстве электроинструментов ALTECO были использованы **качественные материалы и комплектующие**. Правильный электроинструмент будет выполнять работу лучше и безопаснее.

Данная модель предназначена для работ при нагрузках средней интенсивности при температуре окружающего воздуха от -10°C до +40°C, и относительной влажности воздуха не более 80%.

При производстве работ периодически давайте машине «отдохнуть», любой инструмент не способен работать без остановки. После завершения работы, рекомендуется очищать инструмент и не допускайте, чтобы пыль и отходы не оставались во внутренних частях инструмента. Это позволить электроинструменту работать исправнее и увеличит срок службы инструмента.

Кабель электроинструментов ALTECO, с резиновой изоляцией, масло-стойкий, обеспечивает износостойкость к механическим нагрузкам, гибкость при температурных условиях до - 25°C.

Электроинструмент должен использовать только по назначению. Бороздодел Alfeco выполняет заготовку под штробу прорезанием соответствующего паза в стене при помощи двух, параллельно размещённых на валу режущих дисков. Узкая специализированность бороздоделов полностью компенсируется существенным снижением трудоёмкости штробления, особенно для блочных стен, выполненных из керамзитобетонных или пеноблочных конструкций.

На рис. 1 показан внешний вид* модели ALTECO GCM 0130.



Рис 1.

Внешний вид, дизайн инструмента, отдельные функции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Основные характеристики модели GCM 0130

Характеристики	GCM 0130
Номинальная мощность, Вт	1500
Параметры питания, В/Гц	230V / 50HZ
Количество оборотов, об/мин	6000
Диаметр абразивного круга, мм	125
Наконечник шпинделя	M14
Кабель (длина, сечение, материал)	2,0 м., 2*0,75мм., резиновый
Аксессуары	Гаечный ключ – 1 шт Колесо ограждения – 1 шт Диск – 2шт Насос для подачи воды – 1 шт Шланг – 2,5 м Защитный кожух – 1шт

3. Порядок работы инструмента



Внимание! Прежде чем устанавливать, снимать или менять отрезные круги, электроинструмент должен быть выключен и не подключен к сети. Для замены насадки, а также всех остальных действий рекомендуется всегда надевать защитные перчатки.

Подготовка инструмента

- Проследите за тем, чтобы используемый источник электропитания соответствовал требованиям к источнику электропитания, указанным на типовой табличке изделия.

Переключатель «Вкл. \ Выкл.»

- Убедитесь в том, что переключатель находится в положении «Выкл.». Если Вы вставляете штепсель в розетку, а переключатель находится в положении «Вкл.», инструмент немедленно заработает, что может стать причиной серьезной травмы.

Удлинитель

- Когда рабочее место удалено от источника электропитания, пользуйтесь удлинителем. Удлинитель должен иметь требуемую площадь сечения и обеспечивать работу электроинструмента заданной мощности.

Установка насадки

- Откройте боковую крышку защитного кожуха используя гаечный ключ, ослабив винт, а затем опрокинув крышку.
- Установите опорный фланец на шпindel, убедитесь, что опорный фланец плотно прижат к шпинделю, затем вставьте круг.
- Между отрезными кругами должна быть установлена опорная шайба.
- Вне зависимости от требуемой толщины реза, необходимо установить все входящие в комплект регулировочные фланцы.
- При использовании кругов, убедитесь, что направление вращения отрезного круга, соответствовала вращению электроинструмента.
- Установите обратно защитную, боковую крышку.

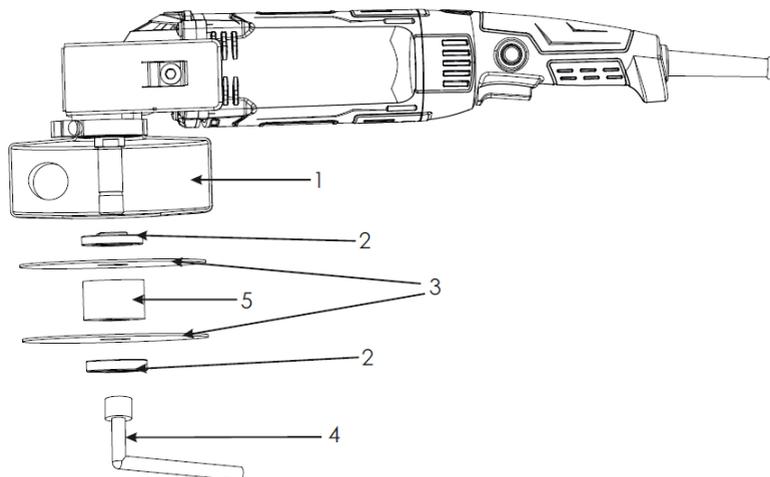


Рис 2

1. Боковая крышка (кожух)
2. Фланец
3. Алмазные диски
4. Ключ (входит в комплект)
5. Опорная шайба



Внимание! Замена кругов может выполняться только при отключенном питании. Отключите от розетки вилку питания электроинструмента.

- Использовать только те круги, предназначенные для работы с данным инструментом, а также защитные кожухи, разработанные для данного типа кругов. Защитный кожух должен быть надежно прикреплен к инструменту и установлен в положении, обеспечивающем максимальную безопасность, так, чтобы со стороны оператора оставался минимальный сегмент незащищенного круга. Защитный кожух предотвращает случайный контакт оператора с кругом и защищает его от обломков круга. Круги необходимо применять по их назначению.

Использование борзододела

- При начале работ рекомендуется проверить работу электроинструмента на холостом обороте. Также рекомендуется проверить обрабатываемые стены или материал на наличие скрытой проводки или труб.
- Установите необходимую глубину реза. Для не ровных поверхностей рекомендуется, установить глубину реза выше для компенсации неровности на 3 мм.
- Включите борзододел. Медленно погрузите рабочую часть в обрабатываемый материал. Работать борзододелом следует двумя руками. Рекомендуется закрепить обрабатываемый материал тисками либо зажимами, если его собственный вес не обеспечивает надежное положение, без движений. Электроинструмент можно, как и толкать в сторону реза, как и толкать.
- При производстве работ периодически давайте машине «отдохнуть», любой инструмент не способен работать без остановки, машина может выйти из строя.
- Следите за равномерным давлением, это увеличит срок службы расходного материала.



- **Внимание!** Не устанавливайте на борзододел другие расходные материалы, такие как лепестковые круги, шлифовальные тарелки, пильные диски и т.д. Не используйте круги, не соответствующие к техническим характеристикам электроинструмента.

4. Обслуживание инструмента



Приступая к каким-либо действиям, связанным со сборкой, регулировкой, ремонтом или обслуживанием, следует обязательно вынуть вилку кабеля питания из розетки.

Рекомендации

- Содержите инструмент в чистоте!
- Для чистки пластмассовых элементов инструмента запрещается использовать какие-либо едкие средства.
- После завершения работы, для устранения пыли и для очистки вентиляционных отверстий в корпусе двигателя рекомендуется продуть инструмент струей сжатого воздуха.
- Для поддержания БЕЗОПАСНОСТИ и ДОЛГОВЕЧНОСТИ изделия ремонт, диагностика, любое другое обслуживание и регулировка должны проводиться в уполномоченных центрах по техобслуживанию, всегда используя оригинальные сменные части.

5. Гарантийные условия

- Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу инструмента в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.
- Если в течение гарантийного срока неисправность инструмента произошла по вине изготовителя - производится гарантийный ремонт заводом-изготовителем.
- **Гарантийный ремонт не производится и претензии не принимаются в случае:**
 - использования инструмента не по назначению;
 - отсутствия в гарантийном свидетельстве штампа торгующей организации и даты продажи;
 - повреждения инструмента при транспортировке и эксплуатации;
 - не соблюдения условий эксплуатации;
 - превышения сроков и нарушения условий хранения.
- Срок службы – три года.

Сервисное обслуживание

Адреса гарантийных мастерских:

Республика Казахстан

г. Астана, ул. Вишневого, 8/1
8 (7172) 55-44-00 вн. 1401

г. Алматы, просп. Суюнбая, 157
8 (727) 331-77-00

г. Шымкент, проезд Саратовский 156А, угол ул. Жибек жолы
8 (7252) 99-77-11

г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, 43
8 (7232) 712-777

г. Атырау, ул. Северная промзона, 45
+7 (7122) 55 66 00

Контактная информация для технической консультации
по оборудованию:

т. +7 (7172) 55-44-00

Email: service@tssp.kz

